


第二次スクリーニングの優先度評価結果の総括表（北川村）

第一次スクリーニング										第二次スクリーニング計画																					
盛土造成地の位置		盛土造成地の規模				大規模盛土造成地の抽出				優先度評価										その他			想定被害形態								
地点番号	所在地	面積 (㎡)	現地盤面の勾配 (度)		高さ (m)	谷埋め型	腹付け型	現地での確認		大規模盛土造成地の種類	①盛土/擁壁の形状・構造						②変状				③地下水	④不安定の土層		⑤造成年代		⑥変動確率		特記事項	優先度	保全対象	
			結果	必要性				のり面勾配	小段間隔		保護工面	の傾斜部分	擁壁構造	宅地地盤	擁壁	のり面	周辺施設	方式1による変動確率(%)	造成年代	方式1による変動確率(%)			住宅	公共施設等	既存調査結果 (土質・地下水・N値等)						
																										α	θ				
1	安芸郡北川村加茂	3,050	8.3	-	11.2	○	×	谷埋め型	谷埋め型	谷埋め型	標準 (小段なし)	標準	標準	標準	Co,ブロック積	該当	肩部沈下	一部亀裂	変状なし	無	有	無	S50-56前	5.64~14.4	小	一部、擁壁や構造物の亀裂や沈下が見られ、地下水位も高いことが想定されるため、巨大地震による災害発生があると判断。	A4	21戸	無	あり 盛土材砂質土	崩壊
2	安芸郡北川村野友2	4,450	13.5	-	15.6	○	×	谷埋め型	谷埋め型	谷埋め型	標準 (小段なし)	標準	標準	標準	ブロック積	該当	肩部沈下	一部亀裂	変状なし	無 (推定)	有 (推定)	無 (推定)	S50-53前	38.37~65.21	大	ブロック横擁壁や造成地盤に一部変状が見られ、盛土厚さも厚く、地下水位も高い可能性があることから、巨大地震による災害発生があると判断	A4	19戸	有	なし 盛土材砂質土?	崩壊
3	安芸郡北川村野友2	1,950	21.6	-	9.3	×	○	腹付け型	腹付け型	腹付け型 注)高規格道路盛土	標準	標準	標準	標準	なし	該当	無 /路面一部凹凸	-	変状なし	有 (推定)	無 (推定)	不明	H8-22前	5.47~32.4	小	のり面勾配やのり面保護工など基準を満たす高規格の道路盛土で、亀裂や湧水等の変状もみられず、道路構造物として適正に管理が行われ、かつ崩壊しても宅地に影響がないと判断し、本事業の対象外とした。	-	-	-	-	-
4	安芸郡北川村野友2	275	21.8	-	7.9	×	○	腹付け型	腹付け型	腹付け型 注)高規格道路盛土	標準	標準	標準	標準	なし	該当	無 /路面一部凹凸	-	変状なし	有 (推定)	無 (推定)	不明	H8-22前	2.76~13.7	小	のり面勾配やのり面保護工など基準を満たす高規格の道路盛土で、亀裂や湧水等の変状もみられず、道路構造物として適正に管理が行われ、かつ崩壊しても宅地に影響がないと判断し、本事業の対象外とした。	-	-	-	-	-



【地点番号の名称と概略位置】

1. 所林団地
2. 内谷団地
3. 高規格道路盛土（北東側、久府付トンネル側）
4. 高規格道路盛土（南西側、終点側）

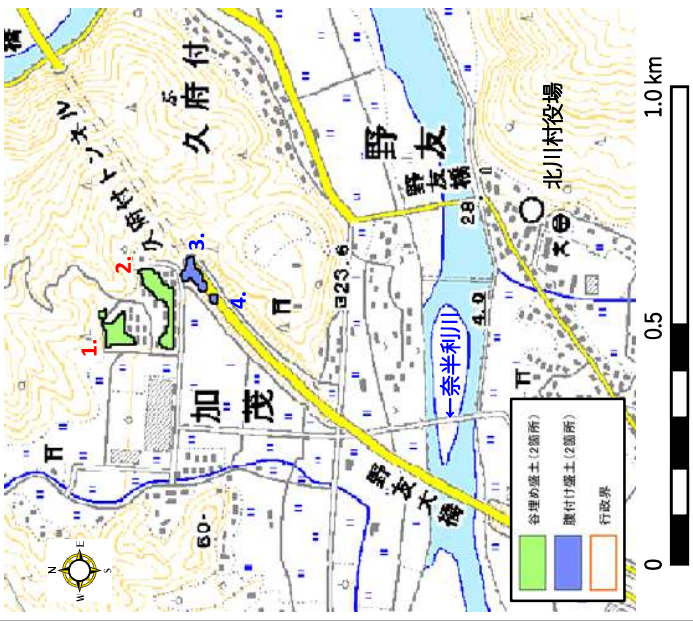


（この地図は、国土交通省の提供資料に基づき作成、国測院の図面縮尺5000（比例尺）を掲載したものである。（集約番号：平27-00004、第1243号）

【大規模盛土造成地とは】

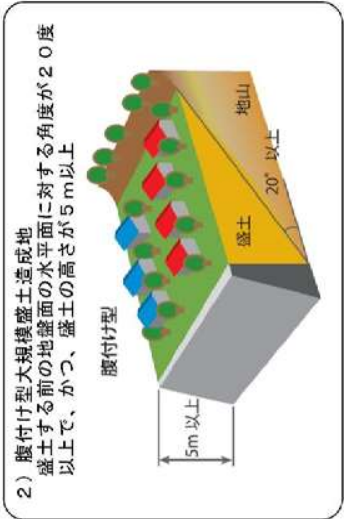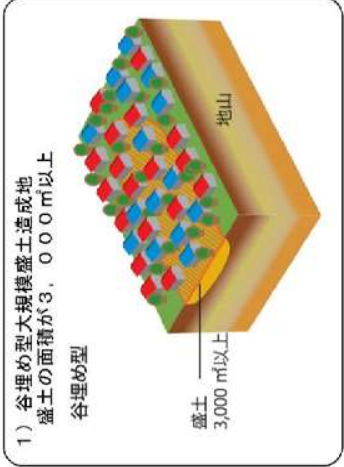


【優先度と被害規模ランクの評価】


今回の実施対象

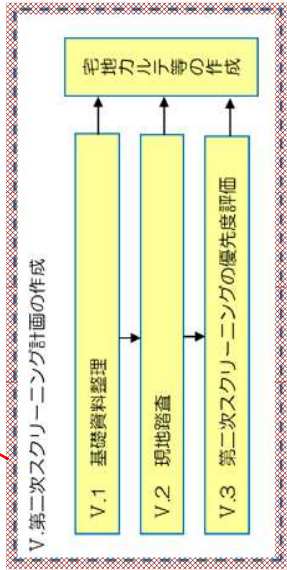

Ⅵ.第二次スクリーニング

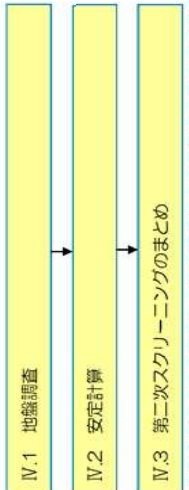

【滑動崩落対策の流れ】

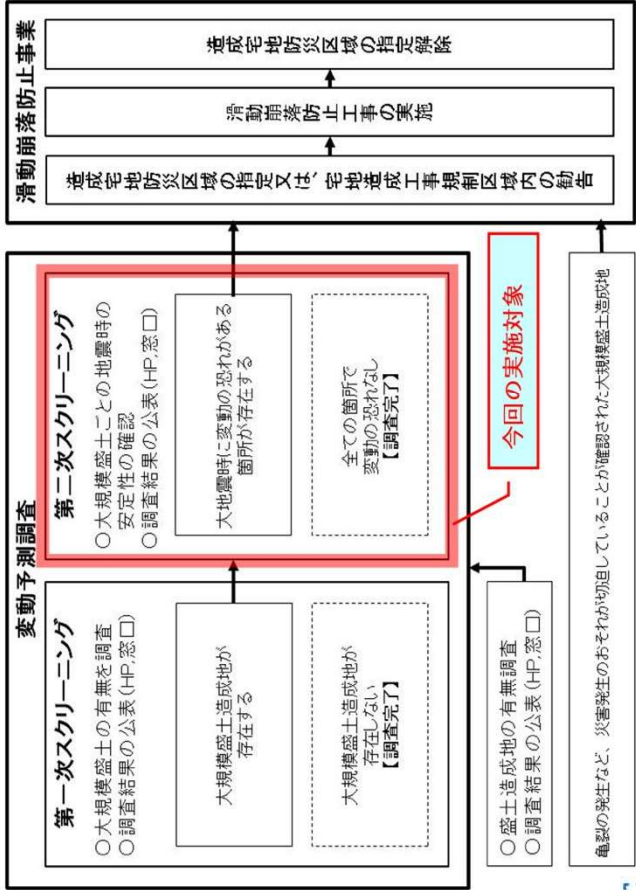

出典) 国土交通省ホームページ：宅地防災 大規模盛土造成地の滑動崩落対策について
https://www.mlit.go.jp/toshi/tobou_fr_0000004.html, 2021年6月30日閲覧